

PREVIERKA NA ZAISTENIE POTRIEB V OBLASTI BOZP

Odberateľ / zákazník:	SNICO, s.r.o.		
Zástupca:	Anna Dobešová, Ján Čajka		
Prevádzky zákazníka:	Areál - SNICO, s. r. o., Družstevná 8, 031 01 Liptovský Mikuláš		
Počet zamestnancov:	cca 50		
Dodávateľ:	GAJOS, s. r. o.		
Previerku vykonal:	Martin Trnovský		
Dátum previerky:	18.05.2021	Čas (od-do)	-
Druh previerky:	Ročná kontrola		

Záver – zistené nedostatky:

BOZP

- Je potrebné na podlahy označiť pracovný priestor okolo točníc ovinovacích strojov - fóliovačiek, tak aby bol jasne vymedzený . Označenie sme riešili aj pri tvorbe pracovného postupu na konci minulého roka.
- Je potrebné zabezpečiť prívod el. energie (kábel) k ovinovaciemu stroju vo výrobe tak aby nemohlo dôjsť k jeho mechanickému poškodeniu, čím môže dôjsť k ohrozeniu obsluhy stroja
- Je potrebné obnoviť komunikácie v skladových priestoroch na 2. a 3. NP vo výrobnej hale, kde hrozí nebezpečenstvo zakopnutia, pádu, narušenia stability pohybu manipulátorov (VZV, paletový vozík) pri prejazde cez nerovnosť. V zmysle NV SR. č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, prílohy č. 1, bodu 9.1 - Podlahy pracovísk nesmú mať žiadne nebezpečné hrboly, diery ani šikmé plochy a musia byť pevné, stabilné a nešmyklavé.



- Je potrebné obnoviť komunikácie a opraviť zatekajúce svetlíky v sklade HV, kde hrozí nebezpečenstvo zakopnutia, pošmyknutia, pádu, narušenia stability pohybu manipulátorov (VZV, paletový vozík) pri prejazde cez nerovnosť. V zmysle NV SR. č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, prílohy č. 1, bodu 9.1 - Podlahy pracovísk nesmú mať žiadne nebezpečné hrboly, diery ani šikmé plochy a musia byť pevné, stabilné a nešmyklavé.



- **Je potrebné obnoviť značenie komunikácií v skladovej hale,** komunikačné cesty, uličky (dopravné, manipulačné, priechodové), používané skladovacie a manipulačné plochy musia byť na podlahe viditeľne označené obrysovými čiarami (pásky o šírke 100 až 125 mm bielej alebo žltej farby) v zmysle STN 26 9030, bodu 4.3.2.



- Je potrebné opraviť zatekajúce svetlíky v sklade HV pri lise kde dochádza k zatekaniu a zadržiavaniu vody. Vniká nebezpečenstvo kontaktu vody s umiestnenými elektrickými zariadeniami (lis) resp. prívodmi elektriky.



Podpis	
Odberateľ / zákazník	Dodávateľ