

PREVIERKA NA ZAISTENIE POTRIEB V OBLASTI BOZP a OPP

Odberateľ / zákazník:	Mesto Liptovský Mikuláš		
Zástupca:	Mgr. Jaromír Kudláček, Rudolf Záruba		
Prevádzky zákazníka:	Mestský úrad		
Počet zamestnancov:	cca 160		
Dodávateľ:	GAJOS, s. r. o.		
Previerku vykonal:	Martin Trnovský		
Dátum previerky:	06.03.2024	Čas (od-do)	9,00 - 11,45
Druh previerky:	Preventívna kontrola		

Záver – zistené nedostatky:

Mestský úrad

Ochrana pred požiarimi

1. Je potrebné vybaviť všetky požiarne dvere samozatváračom. Požiarne dvere sa nachádzajú pri vstupe od schodišťa na 4., 3., 2., 1. poschodí, dvere zo zasadačky MSP. Tiež skontrolovať stav napeňovacej pásky na požiarnych dverách prípadne doplniť napeňovacie pásku. (obrázky 1, 2, 3, 4)
2. Je potrebné dohľadať požiarneho projektu zohľadňujúci stavebné úpravy prízemie (klientské centrum + mestská polícia) a 1. poschodia (stavebný úrad)
3. Neboli predložené správy z kontroly komínov a dymovodov
4. Je potrebné nastaviť samozatvárač na požiarnych dverách na 1. poschodí od schodiska k stavebnému úradu, dvere sa úplne nezatvárajú. (obr. č. 5)
5. Na 1. poschodí (kultúra, šport) nie je dostupný hlavný vypínač EZ, dvere č. 126 sa nedajú otvoriť
6. V suteréne je potrebné doplniť zančenie stanovišťa PHP (na chodbe pri posilňovni MSP) - (obr. č. 6)
7. V serverovni na 2. poschodí sa nachádza HP práškový, na ktorom nebola vykonaná kontrola - (obr. č. 7)

V čase kontroly prebiehala pravidelná kontrola PHP a hydrantov, v prípade zistenia nedostatkov ich zoznam doplním po predložení správ z kontroly.

Odporúčanie:

- doporučujem nahradiť PHP práškový v serverovni hasiacim prístrojom CO₂ s náplňou 5 kg. CO₂ ako hasiaca látka je v prípade použitia šetrnejšia k prostrediu ako prášok.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

1. Je potrebné predložiť revízne správy elektroinštalácie, bleskozvodu, elektrických spotrebičov (nedostatok vyplývajúci aj z kontoly BOZP odborovým inšpektorom zo dňa 11.10.2023),
2. Je potrebné predložiť revízne tlakových nadob stabilných TNS - expanzomat vario VG (800 litrov), v.č. 06G0612 50017
3. Je potrebné doplniť zoznam zástupcov zamestnancov pre BOZP na viditeľné miesta (napr. v kuchynke k lekárnicičkám)
4. Veľká zasadačka - v miestnosti zvukára je potrebné na schodišti doplniť madlo a označiť 1 a

posledný schod na schodiskovom ramene (obr. č. 8)

5. Je potrebné doplniť madlo na schdišľové rameno v plynovej kotolni, východe v smere ku garážam v suteréne, doplniť zábradie na výlez k výťahovej šachte na streche (nedostatok vyplývajúci z kontoly BOZP odborovým inšpektorom zo dňa 11.10.2023)

V rámci kontroly BOZP bola vykonaná dychová skúška na alkohol u 25 zamestnancov MSÚ s negatívnym výsledkom (záznam tvorí samostatnú prílohu)



Obr. č. 1



Obr. č. 2



Obr. č. 3




Obr. č. 4



Obr. č. 5



Obr. č. 6

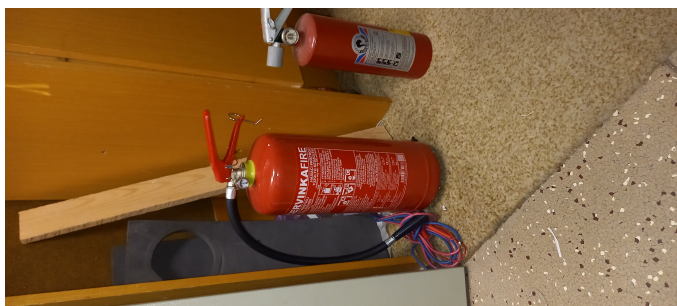

Obr. č. 7



Obr. č. 8

Podpis

Odberateľ / zákazník

Dodávateľ

--	--